## トラブルシューティング (ドリリングチャック)

	トラブル内容(現象)	要因	確認・対応
1	ドリリングチャックがスピンドル に取り付かない またはスピンドル装着時にガ タが出る	① スピンドル寸法が規格寸法と異なる	① スピンドル寸法を確認する
	7.m.g	② 専用止めビスを取り付けても端面に隙間がある	② ・ASBA、ASB、ASBVの場合は、止めビス用の穴が6ヶ所0.1mm飛びに空いているので、ドリリングチャックが軸方向にガタの出ないだに、最適の止め穴を選ぶ
			・ASBAJの場合は偏芯ロックワッシャーが付いているので、取扱説明書に従って装着することでガタを無くす
			・スピンドルのネジ穴位置を確認する
2	ホルダが取り付かない ロックできない	① ドリリングチャックとSSMAナットのサイズが異なる	① ドリリングチャックおよびSSMAナットのサイズを確認する
		② Trナットを使用している	② SSMAナットを使用する
		③ 内部部品の磨耗	③ NTへ修理依頼
3	ドリリングチャックが外れない	① 専用止めビスを外していない	① 専用止めビスを取り外す
4	ドリリングチャックが抜ける	① 専用止めビスを取り付けていない	① 専用止めビスを取り付ける
		② 専用止めビスを使用していない	② ドリリングチャック装着には、専用止めビスを使用する
5	ドリリングチャックからアジャス タブルアダプタ、ストレートドリ ルチャックが外れない	① 切粉、ダストの噛み込み・付着、クーラントの固着によるオペレーションスリーブの作動不良	① ドリリングチャックを清掃する
6	精度が悪い	① スピンドルとドリリングチャックにガタがある	① ・ASBA、ASB、ASBVの場合は、止めビス用の穴が6ヶ所0.1mm飛びに空いているので、ドリリングチャックが軸方向にガタの出ない村に、最適の止め穴を選ぶ
			・ASBAJの場合は偏芯ロックワッシャーが付いているので、取扱説明書に従って装着することでガタを無くす
			・スピンドルのネジ穴位置を確認する
		② スピンドル端面への切粉、ダストの付着 ③	② スピンドルを清掃する ③
		ドリリングチャック端面、またはSSMAナット端面への切粉、ダストの付着 ④	ドリリングチャック端面、またはSSMAナット端面を清掃する ④
		SSMAナットの止めネジの緩み ⑤ 専用止めビスを使用していない	止めネジを締めこむ ⑤ ドリリングチャック装着には、専用止めビスを使用する
7	  オペレーションスリーブの動き  が悪い	(1) 切粉、ダストの噛み込み・付着、クーラントの固着によるオペレーションスリーブの作動不良	① ドリリングチャックを清掃する

8	止めビスが外れてしまう	① 加工振動による止めビスの緩み	① ・切削条件の見直し(切削抵抗を小さくする) a. 回転を上げるか送りを下げる (目安:約20%) b. 切込みを少なくする ・工具の突出しを短くする ・ホルダの突出しを短くする
		② オペレーションスリーブの穴とスピンドルの止めビス用ネジ穴が 一致している	② 専用止めビスでの固定後は、オペレーションスリーブを90°程度回 し、切粉つまりと止めビスの脱落を防止する
		③ 専用止めビスを使用していない	③ ドリリングチャック装着には、専用止めビスを使用する
		④ 専用止めビスの再締付けで使用している	④ 接着剤の効果が低下しているので、新品の専用止めビスと交換する
		⑤ スピンドルのネジ穴への油分の付着	⑤ 接着剤の効果が低下するので、スピンドルネジ穴部を清掃、脱脂 する